

云南省工贸企业特种设备使用单位监督检查

意见通知书

检查时间：2024年07月18日

被检查单位名称	云南储能有限公司运维中心
检查地址	云南省文山市建禾东路71号

发现的问题：

一、安全管理主体责任落实情况检查结果

1. 未落实特种设备安全管理制度，操作规程不完善。
2. 特种设备管理台账未定期更新。
3. 未及时变更使用登记。
4. 设备技术档案资料管理不善，未见日常运行、维护保养、修理及故障和事故记录。
5. 无安全管理人员对维护保养和自行检查工作进行确认的相关记录。
6. 未按总局74号令的要求，任命质量安全总监和安全员及明确其岗位职责，未制定特种设备安全风险管控清单，未建立特种设备日管控、周排查、月调度制度，无落实制度、履职的相关工作记录。
7. 未见质量安全总监和质量安全员的培训和考核记录。
8. 未配备特种设备安全管理人员。
9. 未见特种设备作业人员台账。
10. 未见特种设备作业人员安全教育培训和记录。

二、起重机械本体安全状况检查结果（共计抽查3台）

1. 单位内部编号3#通用门式起重机，起升高度限位开关失效；起升机构起重量限制器缺失；垂直楼梯到桥架应装设门及电气联锁开关，司机室门应装设电气联锁；应装设防滑装置及电气联锁开关；应装设紧急断电开关（非自动复位式）；大车行程限位失效；电铃失效，作业报警装置缺失；错相和缺相保护失效；缓冲装置缺失（不可用木头替代）；设备上无产品铭牌，吨位标识，未提供产品合格证等技术资料。

2. 单位内部编号1#（格雷二级发电厂发电机层）通用桥式起重机，设备上无铭牌，无起重量标识，主副钩无起重量标识；司机室和遥控操作两种操作方式之间应设置电气联锁；总电源接触器用木条强行闭合，导致过流、失压等电气保护失效；司机室急停开关失效，遥控器应装设紧急开关；大、小车行程限位失效；司机室平台门无法关闭，应装设电气联锁，司机室进入桥架应装门及电气联锁开关；主副起升机构起重量限制器失效；司机室电铃失效，应装设作业报警装置；错相和缺相保护缺失；大、小车缓冲装置缺失；未提供产品合格证等技术资料。

3. 单位内编号4#通用桥式起重机，登机平台与司机室平台位置及高度不适宜；司机室平台应装设门及电气联锁开关；进入桥架的垂直爬梯应装设护圈，楼梯应装设连续的保护栏杆；未提供与产品铭牌（维修改造）相对应的产品合格证等技术资料。

检查人员（签名）：

监察机构相关人员（签名）：

被检查单位相关负责人（签名）：